

**ヤマハYZF-R1.FZ6-S/N.FJR1300/A.
TDM900/A.MT01.XV1700PC.XT660
海外市場対策に関するご案内**

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
 平素は(株)プレストコーポレーション取扱モデルをご愛用頂き、誠に有難うございます。
 弊社取扱の、ヤマハ発動機(株)製造の輸出用モデル「YZF-R1,FZ6-S/N,FJR1300/A,
 TDM900/A,MT01,XV1700PC,XT660」で不具合が発見されたため海外でのリコ
 ールを実施することとして、海外輸入元を通じ弊社へ連絡が入りました。
 内容につきましては、以下の通りになります。
 お客様におかれましては、多大なご心配とご迷惑をお掛け致しますこと、心よりお詫び申し上げます。
 謹白

【不具合内容】

スロットルポジションセンサー（TPS）の構造が不適切なため、走行中にスロットルを戻してクラ
 ッチを切るとエンジンが停止することがある。その状態で、クラッチを急に繋ぐと、低い変速段にお
 いては後輪が瞬間的にスリップすることがあり、最悪の場合、走行安定性を損なうおそれがある。

【対策内容】

全車両、スロットルポジションセンサー（TPS）を良品と交換します。

【対象号機の範囲】（下表はヤマハ発動機(株)リコール届出車両号機の範囲です）

モデル名	対象号機	モデル名	対象号機
YZF-R1	RN121-0000301~0026567	FJR1300A	RP085-0000301~0005156
	RN122-0000301~0004313		RP086-0000301~0002006
	RN124-0000004~0001147		RP087-0000002~0000260
	RN125-0000001~0000494		RP09E-0000009~0002293
	RN13E-0000009~0012965		RP09Y-0000001~0000510
	RN13N-0000004~0002787		RP09N-0000002~0000342
	RN13Y-0000005~0003392		RP115-0000301~0008458
	CN01C-0000001~0000024		RP116-0000301~0003138
FZ6-S	RJ071-0000301~0039486	TDM900	RN081-0000301~0011855
	RJ072-0000002~0000125		RN082-0000002~0000155
	RJ08E-0000005~0004781		RN084-0000301~0008758
	RJ08Y-0000003~0000770		RN085-0000001~0000051
	RJ08N-0000003~0000677		RN111-0000301~0009029
RJ074-0000301~0029125	RN112-0000001~0000043		
FZ6-N	RJ075-0000003~0000275	TDM900A	RN114-0000301~0004247
	RP041-0008701~0013094	MT01	RP121-0000301~0006312
RP042-0003401~0005559	RP122-0000003~0000092		
FJR1300	RP044-0000351~0000552	XV1700PC	VP14E-0000023~0012298
	RP07E-0000007~0003981		VP14Y-0000016~0001563
	RP07Y-0000006~0000661		VP14N-0000002~0001076
	RP07N-0000002~0000837	XT660	DM011-0000102~0014212
	RP081-0000301~0000941		DM011-0100101~0101122
	RP082-0000301~0000822		DM014-0000101~0015015
	RP084-0000001~0000045		DM014-0100101~0100170
	RP111-0000301~0000703		DM015-0000101~0000370
	RP112-0000301~0000700		DM016-0000102~0000279
	RP114-0000001~0000092		DM017-0000103~0000286

海外市場対策の対象車両を保有されておりますお客様におかれましては、お買上いただき
 ました販売店へご相談頂きますようお願い致します。