

## ヤマハ FI スクーター 海外市場対策 のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のことお喜び申し上げます。

平素は(株)プレスコーション取扱モデルをご愛用頂き、誠に有難うございます。

弊社取扱の、ヤマハ発動機(株)及びヤマハモーター台湾製造のスクーターにおきまして、不具合が発見された為、海外でのリコールが実施されることとして、海外輸入元を通じ弊社に連絡が入りました。

内容につきましては、以下の通りになります。

お客様におかれましては、多大なご心配とご迷惑をお掛け致しますこと、心よりお詫び申し上げます。

謹白

### 【不具合内容】

燃料タンクにおいて、燃料ポンプ取付部のシールの材質が不適切なため、オゾン劣化により当該シールに亀裂が生じるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、燃料満タン時にポンプ取付部から燃料が漏れるおそれがある。

### 【対策内容】

全車両、燃料ポンプ取付部のシールを対策品と交換する。

### 【対象号機の範囲(プレスト販売分)】

モデル	登録型式	対象号機範囲	仕向地
YP400	5RU1	SH021-000669~013796	EUR
	5RU6	SH025-001321~111360	
XP500	5VU1	SJ031-000476~020946	EUR
XP500A	5VU5	SJ034-000441~002185	EUR
NXC125FI	1P51	SE251-101921~105947	TWN
NXC125L	4C62	SE371-103500~105633	TWN
YP125FI	5CA9	SE221-900432~901825	TWN
	5CAD	SE271-100412~115033	
	5CAE	SE271-150217~150731	

海外市場対策の対象車両を保有されているお客様におかれましては、お買いいただきました販売店へご相談くださいますようお願い致します。