

ヤマハTW200/125海外市場対策実施のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のことお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

標記の件、ヤマハ発動機(株)製造のTW200/125におきまして、不具合が発見された為、海外でのリコールを実施することとなり、海外輸入元を通じ弊社へ連絡が入りました。

内容につきましては、以下の通りになります。

お客様におかれましては、多大なご心配とご迷惑をお掛け致しますこと、心よりお詫び申し上げます。

また、早期の改修にご協力のほど、何卒、宜しく願い申し上げます。

謹白

1. 不具合内容

後輪ショックアブソーバの下側取り付け部分の溶接強度に不十分なものがあるため、走行中の振動や衝撃等により、当該溶接部に亀裂が生じる場合があります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該溶接部が破損して車体さがり、走行安定性を損なうおそれがあります。

2. 対策内容

全車両、後輪ショックアブソーバを点検し、該当するものは対策品と交換するとともに、取り付け部周辺の部品も新品と交換します。

3. 対象号機の範囲（下表はヤマハ発動機(株)海外リコール届出車両号機の範囲です）

| モデル | 車体番号の範囲 | 仕様 | 対象台数 |
|-------|-----------------------|-------------------|--------|
| TW200 | 2JX-0000101～0001200 | U49 | 1,100 |
| | 2JY-0000101～0005221 | U49 | 5,121 |
| | 2KA-0000101～0002543 | CAN | 993 |
| | 2YG-0000101～0001146 | U49 | 1,046 |
| | 3LY-0000101～0004521 | FRA | 3,423 |
| | 3XT-0000101～0008372 | AUS/NZL | 683 |
| | 3AW-0000101～0084528 | CAL U49 CAN | 23,964 |
| TW125 | DE011-0000301～0019141 | EUR | 18,841 |
| | DE012-0000301～0001509 | DEU | 1,209 |
| TOTAL | | | 56,380 |

海外市場対策の対象車両を保有されておられますお客様におかれましては、お買い上げいただきました販売店様へご相談いただきますようお願い申し上げます。